

Quemadores para gas BIC, BICA, BICW

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

· Edition 09.22 · ES ·



INDICE1 Seguridad.

2 Comprobar el uso
3 Montaje
4 Cableado
5 Preparativos para la puesta en funcionamiento 6
6 Puesta en funcionamiento 10
7 Mantenimiento
8 Ayuda en caso de averías14
9 Accesorios
10 Datos técnicos
11 Logística16
12 Eliminación de residuos
13 Declaración de incorporación
14 Certificación

1 SEGURIDAD

1.1 Leer y guardar

Leer detenidamente las instrucciones antes del montaje y de la puesta en funcionamiento. Después del montaje dar las instrucciones al explotador. Este dispositivo debe ser instalado y puesto en servicio observando las normativas y disposiciones en vigor. Las instrucciones están también disponibles en www.docuthek.com.

1.2 Explicación de símbolos

1, 2, 3, a, b, c = Acción

→ = Indicación

1.3 Responsabilidad

No asumimos ninguna responsabilidad de los daños causados por la inobservancia de las instrucciones o por el uso no conforme.

1.4 Indicaciones de seguridad

Las informaciones importantes para la seguridad son indicadas en las instrucciones como se muestra a continuación:

⚠ PELIGRO

Advierte de peligro de muerte.

⚠ AVISO

Advierte de posible peligro de muerte o de lesión.

A PRECAUCIÓN

Advierte de posibles daños materiales.

Solo un especialista en gas puede llevar a cabo todos los trabajos. Los trabajos eléctricos solo los puede realizar un especialista en electricidad.

1.5 Modificación, piezas de repuesto

Está prohibida cualquier modificación técnica. Usar solamente las piezas de repuesto originales.

2 COMPROBAR EL USO

Quemadores para calentar equipos de tratamiento térmico industrial. El quemador BIC o BICA combinado con el set de tubo cerámico TSC se puede hacer funcionar en hornos industriales o instalaciones de calentamiento con revestimiento de ladrillo o fibra. No es necesario bloque refractario. Para gas natural, gas ciudad y GLP. Otros tipos de gas bajo demanda. Su función solo se garantiza dentro de los límites indicados – ver también página 16 (10 Datos técnicos). Cualquier uso distinto se considera no conforme.

2.1 Placa de características


Estado constructivo, potencia nominal $Q_{m\acute{a}x}$, tipo de gas y diámetro del diafragma de medición de gas (desde estado constructivo E) – ver placa de características.

EHE @ X	Elster GmbH Osnabrück, Made in (krom// Sermany schröder	
BIC 80HB-0/35-(16)F			
84032010		Ø 12 mm	
P 90; 105;	.3322		

2.2 Código tipo

2.2 Codig	o tipo			
BIC	Quemador para gas, con conexión para			
	tubo cerámico			
BICA	Quemador para gas, con cuerpo de			
	aluminio y conexión para tubo cerámico			
BICW	Quemador para gas, con aislamiento de			
	fibra cerámica (RCF)			
50-140	Tamaño del quemador			
R	Aire frío			
Н	Aire caliente/temperatura elevada del			
	horno			
В	Gas natural			
D	Gas de coque, gas ciudad			
G	Propano, propano/butano, butano			
М	Propano, propano/butano, butano (con			
	mezclador)			
L	Gas bajo en calorías			
F	Biogás			
L	Lanza de encendido			
R	Potencia reducida			
-X	X mm de longitud del tubo de acero			
	desde la brida del horno (L1)			
/X	X mm de distancia entre brida del horno			
y borde	delantero de la cabeza del quemador (L2)			
-(X)	N.º de identificación de la cabeza del			
	quemador			
-(XE)	Versión resistente al calor			
A-Z	Estado constructivo			
Н	Versión de alta temperatura			
Z	Versión especial			


2.3 Denominación de las partes

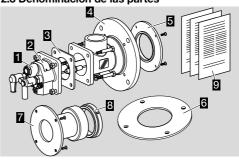

- Cuerpo de gas del quemador
- 2 Placa de características
- 3 Junta de brida de conexión
- 4 Set de brida de horno (cuerpo de aire)
- **5** Brida de apriete para TSC (en BIC(A)..-0)
- 6 Junta de brida de horno (no incluida en el suministro)
- 7 Prolongación del quemador con anillo de apriete (en BIC(A)..-100, -200...)
- 8 Anillo de apriete
- 9 Instrucciones de utilización para más documentación y herramientas de cálculo, ver www. adlatus.org

2.4 Cabeza de quemador

→ Controlar en la cabeza del quemador las letras y el número de identificación con las indicaciones en la placa de características.

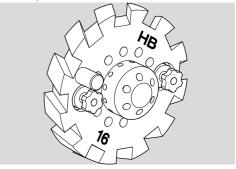

2.5 Tubo cerámico

Placa de características

Longitud y diámetro - ver placa de características.


	D-49018 Osnabrück Germany	krom// schröder
()	TSC 65A048-300/35-	
	74924401	SI-1500

2.6 Código tipo


TSC	Set de tubo cerámico		
50-200	Tamaño del quemador		
Α	Forma cilíndrica		
В	Forma con reducción cónica		
020-180	Diámetro de salida [mm]		
200-300	Longitud [mm]		

/35-, /135-Distancia entre brida del horno y borde delantero del disco de retención del quemador [mm]

Si SiC infiltrado con silicio 1500 Hasta 1500 °C

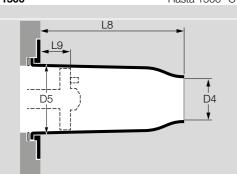

2.7 Denominación de las partes

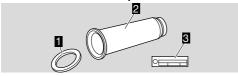


- Junta del tubo del quemador
- 2 Tubo cerámico
- Placa de características


3 MONTAJE

3.1 Montar el tubo cerámico

⚠ AVISO


- Montar el tubo cerámico centrado y sin tensión mecánica, para evitar que resulte dañado. Retirar la protección para el transporte y eliminarla. Para ello, desmontar la brida de apriete o el anillo de apriete.
- → Para el montaje del tubo cerámico se desmonta el cuerpo de gas del quemador. Para ello, el cuerpo de aire se puede colocar verticalmente sobre una superficie de trabajo lisa.
- → Al desmontar el cuerpo de gas del quemador en BICW, evitar el desarrollo del polvo y no dañar la superficie del aislamiento interior.

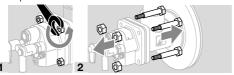

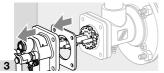


4 Depositar el cuerpo de gas del guemador de forma que los aislantes queden protegidos frente a daños.

Sin prolongación del quemador

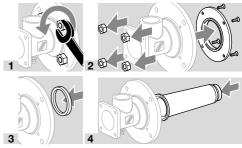


→ Alinear centrado el tubo cerámico.

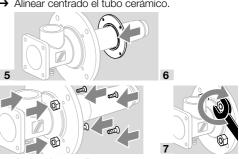

- → Apretar los tornillos en cruz.
- → La brida de apriete y la brida del horno han de cerrar enrasadas entre sí.

Con prolongación del quemador

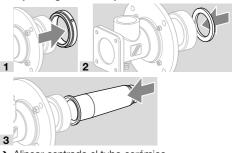

→ Alinear centrado el tubo cerámico.




- → Apretar el anillo de apriete hasta el tope.
- → Llave de gancho, ver página 15 (9 Accesorios).


3.2 Aislar el tubo cerámico

→ Proteger la prolongación del quemador contra sobrecarga térmica.

- → Para el aislamiento se recomienda utilizar piezas moldeadas sólidas A o material de fibra cerámica B resistente a las altas temperaturas.
- → Mantener una holgura anular mínima de 10 mm (0,4").
- → Aislar el tubo cerámico como mínimo hasta la cabeza del quemador, como máximo 20 mm (0,8") detrás de la cabeza del quemador.
- → Quemadores sin prolongación:

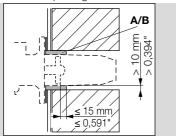



→ Quemadores con prolongación:

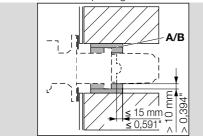

3.3 Montaje en el horno

→ Al realizar el montaje observar que sea estanco entre la pared del horno y el quemador.

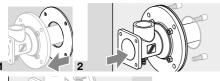

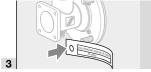


→ Fijar la placa de características del tubo cerámico.






3.4 Conexión de aire, conexión de gas BIC

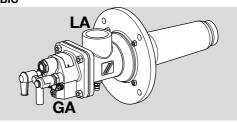

BICW

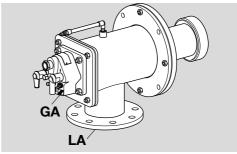

Tipo	Conexión de gas GA	Conexión de aire LA*
BIC 50	Rp 1/2	Rp 1/2
BICA 65	Rp 1/2	Ø 48 mm
BIC 65	Rp 3/4	Rp 1 1/2
BIC 80	Rp 3/4	Rp 2
BIC 100	Rp 1	Rp 2
BIC 125	Rp 1 1/2	DN 65
BIC 140	Rp 1 1/2	DN 80
BICW 65	Rp 3/4	DN 65
BICW 80	Rp 3/4	DN 80
BICW 100	Rp 1	DN 80
BICW 125	Rp 1 1/2	DN 100
BICW 140	Rp 1 1/2	DN 125

*Hasta el tamaño de quemador 100 conexión roscada,

a partir del tamaño de quemador 125 conexión por bridas.

BICA 65: conexión de tubo flexible.

- → Conexión roscada según DIN 2999, medidas de la brida según DIN 2633, PN 16.
- → Montar tuberías flexibles o compensadores para evitar las tensiones o la transmisión de vibraciones.
- → Observar que no estén dañadas las juntas.

⚠ PELIGRO

¡Peligro de explosión!

Tener cuidado de que las uniones sean estancas al gas.


→ En el suministro, la conexión roscada de gas se encuentra frente a la conexión de aire y se puede girar en pasos de 90°.

3.5 Conexión a conexiones ANSI/NPT


→ Para la conexión a ANSI/NPT se necesita un set adaptador, ver página 15 (9 Accesorios).

Tipo	Conexión de gas GA	Conexión de aire LA
BIC 50	½-14 NPT	1½-11,5 NPT
BIC 65	½-14 NPT	Ø 1,89"
BIC 65	34-14 NPT	1½-11,5 NPT
BIC 80	34-14 NPT	2-11,5 NPT
BIC 100	1-11,5 NPT	2-11,5 NPT
BIC 125	1½-11,5 NPT	Ø 2,94"
BIC 140	1½-11,5 NPT	Ø 3,57"
BICW 65	¾ NPT	Ø 2,94"
BICW 80	¾ NPT	Ø 3,57"
BICW 100	1 NPT	Ø 3,57"
BICW 125	1½ NPT	Ø 4,6"
BICW 140	1½ NPT	Ø 5,6"


→ BIC 50 hasta BIC 100: utilizar el adaptador NPT J para la conexión de aire LA y el adaptador para rosca NPT H para la conexión de gas GA.

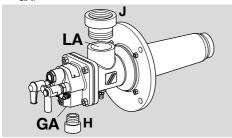

→ BIC 125, BIC 140, BICW: soldar la brida K al tubo de aire P para la conexión de aire LA y utilizar el adaptador para rosca NPT H para la conexión de gas GA.

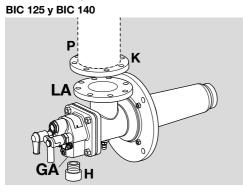


BICW

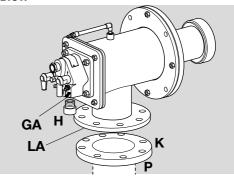

3.6 Conexiones para lanza de encendido en el BIC..L

- → Conexión de aire la: Rp 3/8.
- → Conexión de gas **ga** (a partir de tamaño de quemador 65): Rp 1/4.

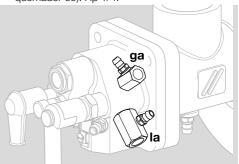

→ Potencia lanza de encendido: 1,5 kW.

3.7 Montar el cuerpo de gas del guemador

⚠ AVISO

- BICW: no dañar la superficie del aislamiento.
 Evitar el desarrollo del polvo.
- → El cuerpo de gas del quemador se puede girar hasta la posición deseada por pasos de 90°.
- 1 Insertar la junta de la brida de conexión entre el cuerpo de gas del quemador y el cuerpo de aire.



2 Apretar en cruz el cuerpo de gas del quemador: BIC(A) 50–100 con máx. 15 Nm (11 lb ft), BIC 125–140 con máx. 30 Nm (22 lb ft).




4 CABLEADO

⚠ PELIGRO

¡Peligro de muerte por electrocución!

- Antes de comenzar los trabajos en las partes eléctricas, desconectar las líneas eléctricas y deiarlas sin tensión.
- → Utilizar cables de alta tensión (no blindados) para los cables de encendido y de ionización. FZLSi 1/6 hasta 180 °C (356 °F), n.º de referencia 04250410, o FZLK 1/7 hasta 80 °C (176 °F), n.º de referencia 04250409.

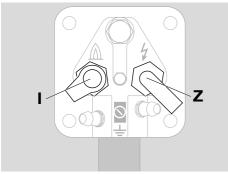


Electrodo de ionización I

- → Instalar el cable de ionización alejado de las líneas de la red y de las fuentes de emisiones perturbadoras y evitar las influencias eléctricas externas. Longitud máxima del cable de ionización ver las instrucciones de utilización del control de quemador.
- → Conectar el electrodo de ionización con el control de quemador a través del cable de ionización.

Electrodo de encendido Z

- → Longitud del cable de encendido: máx. 5 m (15 ft), se recomienda < 1 m (40").
- → En caso de encendido continuo, longitud máx. del cable de encendido 1 m (40").
- → Instalar por separado el cable de encendido y nunca por el interior de un tubo metálico.
- → Instalar el cable de encendido separado de los cables de ionización y de UV.
- → Se recomienda un transformador de encendido ≥ 7,5 kV, ≥ 12 mA, con lanza de encendido: 5 kV.

Electrodo de ionización y electrodo de encendido

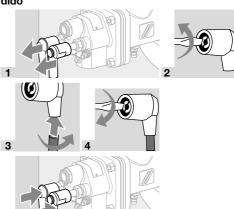

6 ¡Conectar el cable de tierra al cuerpo de gas del quemador! En caso de operación con un solo electrodo, establecer conexión directa del cable de tierra desde el cuerpo de gas del quemador al control de quemador.

⚠ AVISO

¡Peligro de alta tensión!

- Es imprescindible colocar una advertencia de alta tensión en el cable de encendido.
- 7 Podrá encontrar información más detallada sobre el cableado del cable de ionización y de encendido en las instrucciones de utilización y en el esquema de conexiones del control de quemador y del transformador de encendido.

5 PREPARATIVOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

5.1 Indicaciones de seguridad

- → ¡Ponerse de acuerdo sobre el ajuste y la puesta en funcionamiento del quemador con el propietario o el fabricante de la instalación!
- → Comprobar toda la instalación, los equipos conectados aguas arriba y las conexiones eléctricas.
- → Tener en cuenta las instrucciones de utilización de los dispositivos individuales.


⚠ PELIGRO

¡Peligro de explosión!

- ¡Observar las medidas de seguridad al encender el quemador!
- Antes de cada intento de encendido purgar previamente con aire (5 veces el volumen) la cámara del horno o el tubo radiante.
- Llenar la tubería de gas al quemador cuidadosa y correctamente con gas y ventilarla sin peligro al exterior – ¡no conducir el volumen de ensayo a la cámara del horno!

¡Peligro de intoxicación!

- Abrir el suministro de gas y de aire de manera que el quemador siempre funcione con exceso de aire – ¡de lo contrario se formará CO en la cámara del horno! ¡El CO es inodoro y tóxico! Realizar análisis de gases de escape.
- Realizar la puesta en funcionamiento del quemador solo con personal especializado autorizado.
- → Si el quemador no se enciende después de varios intentos del control de quemador: comprobar toda la instalación.
- → Después del encendido, observar la llama y la indicación de la presión del gas y del aire en el quemador y medir la corriente de ionización. Umbral de desconexión ver las instrucciones de utilización del control de quemador.

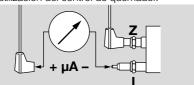

→ Encender el quemador solo con el caudal mínimo (entre 10 y 40 % de la potencia nominal Q_{máx}) – ver placa de características.

5.2 Calcular los caudales de gas y de aire de combustión

$$\begin{aligned} &Q_{gas} = P_B/H_i \\ &Q_{arie} = Q_{gas} \cdot \lambda \cdot L_{min} \end{aligned}$$

- → Q_{aas}: Caudal de gas en m³/h (ft³/h)
- → P_B: Potencia del quemador en kW (BTU/h)
- → H: Poder calorífico del gas en kWh/m³ (BTU/ft³)
- → Q_{aire}: Caudal de aire en m³(n)/h (SCFH)
- → λ: Lambda, ratio de aire
- → L_{min.}: Demanda mínima de aire en m³(n)/m³(n) (SCF/SCF)
- → La correspondiente empresa suministradora de gas proporcionará la información sobre la calidad del gas existente.

Calidades de gas más extendidas

Tipo de gas	Poder calorífi- co		
	Hi	H _s	L _{mín.}
	kWh/ m³(n)	BTU/ SCF	m ³ (n)/ m³(n) (SCF/ SCF)
Gas natural H	11,0	1114	10,6
Gas natural L	8,9	901	8,6
Propano	25,9	2568	24,4
Gas bajo en calorías	1,7–3	161– 290	1,3–2,5
Butano	34,4	3406	32,3

- → Datos en kWh/m³(n) para el poder calorífico inferior H_i y datos en BTU/SCF para el poder calorífico superior H_s (valor calorífico bruto).
- → Para el primer ajuste, con el horno frío se debe ajustar un exceso de aire mínimo del 20 % (lambda = 1,2), ya que el caudal de aire disminuye conforme aumenta la temperatura.
- → Realizar el ajuste de precisión con la temperatura máx. del horno y la mayor demanda de potencia requerida.

5.3 Indicaciones para la curva de caudal


→ Si la densidad del gas en estado de funcionamiento es diferente a la de la curva de caudal, hacer el cálculo de conversión de las presiones al estado de funcionamiento in situ.

$$\mathbf{p_B} = \mathbf{p_M} \cdot \frac{\delta_B}{\delta_M}$$

- δ_M: Densidad del gas de la curva de caudal en kg/m³ (lb/ft³)
- → δ_B: Densidad del gas en estado de funcionamiento en kg/m³ (lb/ft³)
- → p_M: Presión del gas de la curva de caudal
- p_B: Presión del gas en estado de funcionamiento

5.4 Quemadores sin diafragma de medición de gas

Por medio de los caudales Q calculados se obtienen la presión de gas p_{gas} y la presión de aire p_{air} de la curva de caudal para aire frío adjunta.

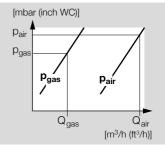

- → Tener en cuenta una posible limitación de potencia por sobrepresiones o depresiones en la cámara del horno/cámara de combustión. Sumar las sobrepresiones o restar las depresiones.
- → Dado que no se conocen todas las influencias debidas a la instalación, el ajuste del quemador a través de las presiones solo tiene una exactitud aproximada. Es posible un ajuste exacto a través de la medición del caudal o de los gases de escape.


5.5 Quemadores con diafragma de medición de gas

1 Por medio de los caudales calculados se obtienen la presión diferencial Δp_{gas} y la presión del aire p_{air} de la curva de caudal para aire frío.

- → Tener en cuenta una posible limitación de potencia (aire) por una pérdida de presión en la cámara del horno/cámara de combustión. Sumar las sobrepresiones o restar las depresiones.
- La presión diferencial de gas Δp_{gas} leída en el diafragma de medición de gas integrado es independiente de la presión de la cámara del horno.

⚠ AVISO

 ¡Al montar piezas de reducción y válvula de bola con rosca interior, se reduce Δp_{gas} en el diafragma de medición de gas integrado!

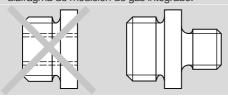


- → Pieza de reducción con rosca interior y rosca exterior: se producen diferencias de las curvas de caudal cuando se monta una pieza de reducción con otra sección con respecto a la conexión roscada de gas **GA** o cuando se atornilla una válvula de bola directamente al quemador.
- → Boquilla de reducción con rosca exterior y rosca exterior: no se produce ninguna diferencia con respecto a las curvas de caudal.
- → ¡Prestar atención a que no resulte perturbado el flujo en el diafragma de medición!
- → Dado que no se conocen todas las influencias debidas a la instalación, el ajuste del quemador a través de las presiones solo tiene una exactitud aproximada. Es posible un ajuste exacto a través de la medición del caudal o de los gases de escape.

5.6 Órganos de estrangulación


- → La cantidad de aire necesaria para el caudal mínimo del quemador, cuando hay presión de aire, se determina mediante la posición de encendido de una válvula de mariposa, mediante una perforación bypass en la válvula de aire o mediante un bypass externo con órgano de estrangulación.
- → Los quemadores a partir del estado constructivo E (ver placa de características) están dotados con un ajuste de caudal de gas. Éste sustituye al órgano de estrangulación en la tubería de gas.

5.7 Compensación de aire caliente

→ En caso de funcionamiento con aire caliente debe aumentarse la presión del aire de combustión p_{air} (lambda = constante).

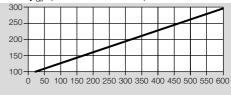



- → La presión del gas aumenta en 5-10 mbar.
- → La potencia total del quemador P_{tot} aumenta con la temperatura del aire.

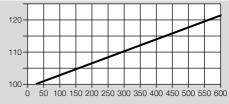

5.8 Quemadores con electrodos con conexión de aire

→ Identificación de la cabeza (..D) o (..E)

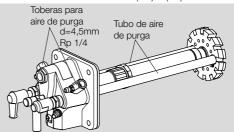

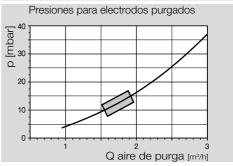

- → Se recomienda un caudal de aire de purga de aprox. 1,5 a 2 m³/h por electrodo.
- → No se debe desactivar el aire de purga hasta que el horno esté frío y ya no pueda producirse condensación.

5.9 Ajustar la presión del aire para el caudal mínimo y el caudal máximo

1 Cerrar el suministro de gas y de aire.



→ Aflojar el tornillo con 2 vueltas.



4 Abrir totalmente el suministro de aire.




→ p_{atm.} = medición con respecto a la atmósfera.

BICA

→ Boquilla de medición de aire L, Ø exterior = 9 mm (0,35").



→ Aflojar el tornillo con 2 vueltas.

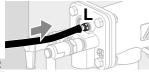

3 Abrir totalmente el suministro de aire.



→ p_{atm.} = medición con respecto a la atmósfera.

Caudal mínimo

- → Encender el quemador solo con el caudal mínimo (entre 10 y 40 % de la potencia nominal Q_{máx.} – ver página 2 (2.1 Placa de características)).
- 5 Estrangular el suministro de aire en la válvula de regulación de aire y ajustar el caudal mínimo deseado, p. ej. con contacto de final de carrera o tope mecánico.
- → En las válvulas de regulación de aire con bypass, determinar el orificio de bypass de acuerdo con el caudal deseado y la presión previa existente.

Caudal máximo


- **6** Situar la válvula de regulación de aire en la posición de caudal máximo.
- 7 Ajustar la presión de aire p_{air} necesaria con el órgano de estrangulación de aire aguas arriba del quemador.
- 8 Si se utilizan diafragmas de estrangulación de aire: controlar la presión de aire p_{air}.

5.10 Preparar la medición de presión del gas para el caudal mínimo y el caudal máximo

- 1 Para el posterior ajuste de precisión en el quemador, antes se tienen que conectar todos los dispositivos de medición.
- → Mantener todavía cerrado el suministro de gas.
- → Boquilla de medición de gas **G**, Ø exterior = 9 mm (0.35").

5.11 Quemadores sin diafragma de medición de gas

1 Encontrar la presión de gas pgas para el caudal Q necesario en la curva de caudal para aire frío adjunta.

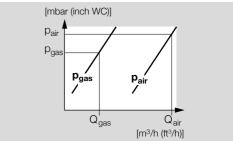


BIC..50




→ Aflojar el tornillo con 2 vueltas.



BICA

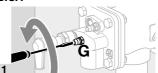


→ Aflojar el tornillo con 2 vueltas.

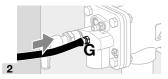

5.12 Quemadores con diafragma de medición de gas


1 Encontrar la presión diferencial para el caudal de gas Q necesario en la curva de caudal para aire frío adjunta.

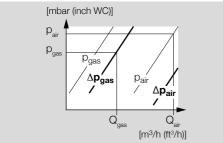

2 p1 presión del gas aguas arriba del diafragma de medición, p2 presión del gas aguas abajo del diafragma de medición. Rango de medición: preseleccionar aprox. 15 mbar.



→ Aflojar los tornillos con 2 vueltas.

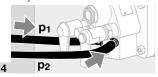

5.13 Lanza de encendido integrada en el BIC..L

- → Toma de presión de aire I, Ø exterior = 9 mm (0,35").
- → Toma de presión de gas g, Ø exterior = 9 mm (0.35").



→ Afloiar los tornillos con 2 vueltas.



→ Lanza de encendido:

 $p_{gas} = 30-50$ mbar, $p_{aire} = 30-50$ mbar. mbar.

→ Ajustar el caudal Q.

→ ¡Controlar la estabilidad de la llama y la corriente de ionización!

→ Las presiones de gas y de aire de la lanza de encendido han de ser superiores a las presiones de gas y de aire del guemador principal.

6 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

6.1 Encender y ajustar el quemador

⚠ AVISO

- ¡Antes de cada arranque del quemador, procurar suficiente ventilación de la cámara del horno!
- → En caso de funcionamiento con aire de combustión precalentado se calienta el cuerpo del quemador. En caso necesario, disponer protección contra el contacto.
- Comprobar la estanquidad de todos los dispositivos de la instalación antes del encendido.

6.2 Ajustar el caudal mínimo


- 1 Situar las válvulas en posición de encendido.
- 2 Limitar el caudal máximo de gas.
- → Si se ha montado aguas arriba del quemador un órgano de estrangulación de gas regulable, abrir el órgano aprox. un cuarto.
- → En caso de quemadores con ajuste de caudal de gas integrado (BIC 65-140): el ajuste de caudal está abierto al 100 % de fábrica. Cerrar el ajuste de caudal con 10 vueltas aprox.:






→ Solo aflojar la contratuerca.



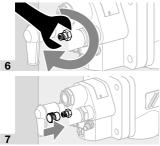

- 8 Abrir el suministro de gas.
- 9 Encender el quemador.
- → Transcurre el tiempo de seguridad del control de quemador.
- 10 Si no se forma ninguna llama, comprobar presiones de gas y de aire del ajuste de arranque y adaptarlas.
- 11 En caso de funcionamiento con bypass (p. ej. con regulador de proporción de gas): comprobar la tobera del bypass y corregirla si fuera necesario.
- 12 En caso de funcionamiento sin bypass (p. ej. con regulador de proporción de gas sin bypass): aumentar el ajuste del caudal mínimo.
- **13** Comprobar el ajuste básico o el bypass del elemento de ajuste del aire.
- 14 Controlar la posición del ajuste de caudal en la tubería de aire.
- 15 Comprobar el ventilador.
- **16** Desbloquear el control de quemador y encender de nuevo el quemador.
- → El quemador se enciende y se pone en funcionamiento.
- 17 ¡Controlar la estabilidad de la llama y la corriente de ionización con el ajuste de caudal mínimo! Umbral de desconexión – ver las instrucciones de utilización del control de quemador.

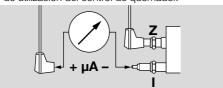

- 18 Observar la formación de la llama.
- 19 En caso necesario, adaptar los ajustes para el caudal mínimo.
- 20 Si no se forma ninguna llama ver página 14 (8 Ayuda en caso de averías).


6.3 Ajustar el caudal máximo

- 1 Llevar el quemador a caudal máximo, tanto por aire como por gas, y observar la llama al hacerlo.
- → ¡Evitar la formación de CO al aumentar hacer funcionar el quemador siempre con exceso de aire!
- → Quemadores sin diafragma de medición de gas: si se ha alcanzado la posición máxima

deseada de las válvulas de regulación, ajustar la presión de gas p_{gas} a través del órgano de estrangulación aguas arriba del quemador.




→ Quemadores con diafragma de medición de gas: ajustar la presión diferencial Δp_{gas} a través del órgano de estrangulación o a través del ajuste de caudal integrado.

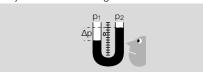






→ Girar la contratuerca solo 1/4 de vuelta a la izquierda.

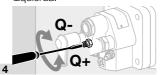

→ Ajustar el caudal Q.



→ Apretar la contratuerca; ¡no modificar el ajuste del caudal!

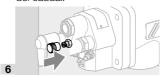

6.4 Reajustar el caudal de aire

- 1 Controlar la presión de aire p_{air} en el quemador y, si fuera necesario, adaptarla a través del órgano de estrangulación del aire.
- 2 Si se utilizan diafragmas de estrangulación de aire: controlar la presión de aire p_{air} y, si fuera necesario, retocar el diafragma.

¡Peligro de explosión e intoxicación en caso de ajuste del guemador con falta de aire!

- Ajustar el suministro de gas y de aire de manera que el quemador siempre funcione con exceso de aire – ¡de lo contrario se formará CO en la cámara del horno! ¡El CO es inodoro y tóxico! Realizar análisis de gases de escape.
- 3 Si es posible, realizar medidas de caudal del gas y del aire, determinar lambda y, si fuera necesario, reajustar.


6.5 Comprobar la estanquidad

⚠ PELIGRO

¡Fuga de gas!

Peligro por una fuga en las conexiones que llevan gas.


 Comprobar la estanquidad de las conexiones que llevan gas en el quemador inmediatamente después de la puesta en funcionamiento del quemador.

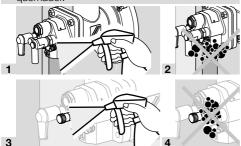

→ Evitar la formación de agua de condensación por penetración de atmósfera del horno en el cuerpo del quemador. En caso de temperaturas de horno superiores a 500 °C (932 °F) enfriar constantemente el quemador desconectado con un pequeño caudal de aire – ver página 12 (6.6 Aire de enfriamiento).

6.6 Aire de enfriamiento

→ Para el enfriamiento de los componentes del quemador cuando el quemador está desconectado ha de fluir un determinado caudal de aire de acuerdo con la temperatura del horno

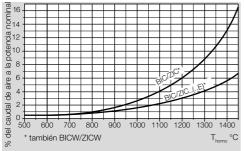

- → Diagrama: el aire de enfriamiento porcentual indicado en el diagrama está referido al caudal de servicio para aire.
- → Mantener conectado el ventilador de aire hasta que el horno se haya enfriado.

6.7 Bloquear los ajustes y documentarlos

- 1 Crear el protocolo de medición.
- 2 Llevar el quemador al caudal mínimo y comprobar el ajuste.
- 3 Llevar varias veces el quemador al mínimo y al máximo, y, al hacerlo, vigilar las presiones de ajuste, los valores de los gases de escape y la imagen de la llama.
- 4 Retirar los dispositivos de medición y cerrar las tomas de presión – apretar los tornillos prisioneros.
- 5 Bloquear y sellar los elementos de ajuste.
- 6 Provocar un fallo de llama, p. ej. desenchufando la clavija del electrodo de ionización. El relé de llama debe cerrar la válvula de seguridad del gas y avisar del fallo.
- 7 Repetir frecuentemente los procesos de conexión y desconexión, observando el control de quemador al hacerlo.
- 8 Crear el protocolo de aceptación.

⚠ PELIGRO

¡Peligro de explosión en caso de formación de CO en la cámara del horno! ¡El CO es inodoro y tóxico! Por causa de una modificación incontrolada del ajuste en el quemador, se puede producir un desajuste de la proporción gas-aire y con ello estados de funcionamiento inseguros:

 Solo un especialista en gas puede llevar a cabo todos los trabajos.

7 MANTENIMIENTO

→ Mantenimiento y ensayo de funcionamiento semestrales. En caso de fluidos muy contaminados se deberá acortar el ciclo.

⚠ PELIGRO

¡Peligro de explosión!

- ¡Observar las medidas de seguridad al encender el auemador!
- Realizar los trabajos de mantenimiento en el quemador solo con personal especializado autorizado.


⚠ PELIGRO

¡Peligro de quemaduras!

- Los gases de escape emitidos y los componentes del quemador están calientes.
- → Recomendamos cambiar todas las juntas que se desmontan en los trabajos de mantenimiento. El set de juntas correspondiente está disponible por separado como pieza de repuesto.
- 1 ¡Comprobar los cables de ionización y de encendido!

: · Edition 09.22

- 2 Medir la corriente de ionización.
- → La corriente de ionización debe ser por lo menos de 5 µA, y no debe oscilar.

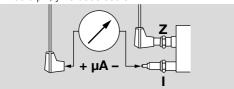


- 3 Desconectar y dejar sin tensión la instalación.
- 4 Interrumpir el suministro de gas y de aire no modificar los ajustes de los órganos de estrangulación.


7.1 Controlar los electrodos de encendido e ionización



- → Tener cuidado de que se mantenga inalterada la longitud del electrodo.
- **3** Eliminar la suciedad de los electrodos y los aislantes.

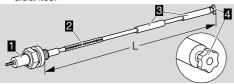

- 4 Si están dañados el pomo en estrella 4 o el aislante 3, sustituir el electrodo.
- → Antes de cambiar el electrodo, medir la longitud total I
- 5 Conectar el nuevo electrodo con la bujía 1 por medio de la clavija de sujeción 2.
- 6 Ajustar la bujía y el electrodo a la longitud total L medida.

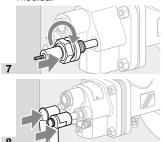



→ Girando la bujía es más fácil inserir el electrodo en el cuerpo de gas del quemador.

7.2 Controlar el quemador

Desmontaje y el montaje del cuerpo de gas del quemador BICW

- → No dañar la superficie del aislamiento.
- → Evitar el desarrollo del polvo.

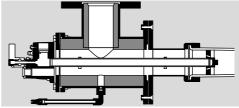

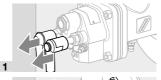





- → Tan pronto como se ha desmontado el cuerpo de gas del quemador, se debe cambiar la junta de la brida de conexión.
- **4** Depositar el cuerpo de gas del quemador en un lugar protegido.
- → Según el grado de suciedad y de desgaste: cambiar las varillas de los electrodos de encendido/ionización y la clavija de sujeción durante los trabajos de mantenimiento – ver página 13 (7.1 Controlar los electrodos de encendido e ionización).
- → Comprobar la presencia de suciedad y grietas térmicas.


⚠ AVISO

¡Riesgo de lesiones!

- Las cabezas de quemador tienen cantos afilados.
- → Al cambiar componentes del quemador: aplicar pasta cerámica en los correspondientes puntos de unión, para evitar la soldadura fría en las uniones atornilladas – ver página 15 (9 Accesorios).
- 5 Comprobar la posición de los electrodos.


BIC..50

→ La parte delantera del aislante debe sobresalir 4 mm de la cabeza del quemador.

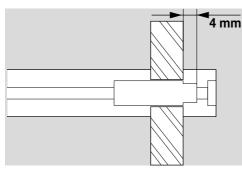


BIC..65 hasta 140


→ El aislante debe quedar alineado con la cara anterior de la cabeza del quemador.

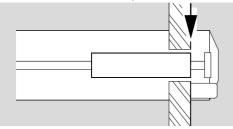

→ Distancia del electrodo de encendido a la clavija de masa o a la tobera de gas: 2 ± 0,5 mm (0.08 ± 0.02").

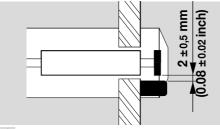

- 6 Cuando se ha enfriado la cámara del horno, comprobar el tubo del quemador y el bloque refractario a través de la brida del horno.
- → Sustituir la iunta de la brida de conexión.

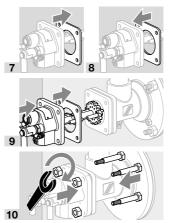

- → Apretar en cruz el cuerpo de gas del quemador: BIC(A) 50–100 con máx. 15 Nm (11 lb ft), BIC 125–140 con máx. 30 Nm (22 lb ft).
- 11 Aplicar tensión a la instalación.
- 12 Abrir el suministro de gas y de aire.



- 15 Llevar el quemador al caudal mínimo y comparar las presiones de ajuste con el protocolo de aceptación.
- 16 Llevar varias veces el quemador al mínimo y al máximo, y, al hacerlo, vigilar las presiones de ajuste, los valores de los gases de escape y la imagen de la llama.

⚠ PELIGRO

¡Peligro de explosión e intoxicación en caso de aiuste del guemador con falta de aire!

- Ajustar el suministro de gas y de aire de manera que el quemador siempre funcione con exceso de aire – ¡de lo contrario se formará CO en la cámara del horno! ¡El CO es inodoro y tóxico! Realizar análisis de gases de escape.
- 17 Crear el protocolo de mantenimiento.

8 AYUDA EN CASO DE AVERÍAS

⚠ PELIGRO

¡Peligro de muerte por electrocución!

- ¡Antes de comenzar los trabajos en las partes eléctricas, desconectar las líneas eléctricas y dejarlas sin tensión!

⚠ PELIGRO

¡Riesao de lesiones!

Las cabezas de quemador tienen cantos afilados.

Inspección del quemador solo por personal especializado autorizado.

BIC · Edition 09.22

- → Si al comprobar el quemador no se detecta ningún defecto, buscar el defecto a partir del control de quemador y siguiendo sus instrucciones de utilización.
- ? Avería
- ! Causa
 - Remedio
- ? El quemador no se pone en funcionamiento.
- ! Las válvulas no se abren.
 - Comprobar el suministro eléctrico y el cableado.
- ! El control de estanquidad indica fallo.
 - Comprobar válvulas y estanguidad.
 - Tener en cuenta las instrucciones de utilización del control de estanguidad.
- I Las válvulas de regulación no se sitúan en la posición de caudal mínimo.
 - Controlar las líneas de impulsos.
- La presión de entrada del gas es demasiado reducida.
 - · Comprobar suciedad en el filtro.
 - Comprobar la alimentación de gas.
- ! La presión de entrada del aire es demasiado reducida.
 - Comprobar el ventilador y la alimentación de aire.
- Presión de gas y de aire demasiado reducida en el quemador.
 - Comprobar los órganos de estrangulación.
 - Comprobar/ajustar la cantidad inicial, ver las instrucciones de utilización de la válvula electromagnética.
- ! El control de quemador no funciona correctamente.
 - Comprobar el fusible del dispositivo.
 - Tener en cuenta las instrucciones de utilización del control de quemador.
- ! El control de quemador indica fallo.
 - ¡Comprobar el cable de ionización!
 - Comprobar la corriente de ionización. Corriente de ionización mínima 5 µA señal estable.
 - Comprobar si el quemador tiene una buena toma a tierra.
 - Tener en cuenta las instrucciones de utilización del control de guemador.
- ! No se produce chispa de encendido.
 - Comprobar el cable de encendido.
 - Controlar el suministro eléctrico y el cableado.
 - Comprobar si el quemador tiene una buena toma a tierra.
 - Comprobar el electrodo ver página 12 (7 Mantenimiento).
- ! Aislante defectuoso en el electrodo, la chispa de encendido salta erróneamente.
 - Comprobar el electrodo.

? El quemador produce fallo después de haber quemado perfectamente.

- ! Ajustes equivocados de los caudales de gas o de aire.
 - Comprobar las presiones diferenciales de gas y aire.
- ! El control de quemador indica fallo.
 - ¡Comprobar el cable de ionización!
 - Comprobar la corriente de ionización. Corriente de ionización mínima 5 µA señal estable.
- ! Cabeza del quemador sucia.
 - Limpiar las perforaciones del gas y del aire, y las ranuras del aire.
 - Eliminar las incrustaciones.
- ! Oscilaciones de presión extremas en la cámara de combustión.
 - Consultar a Honeywell Kromschröder los conceptos de regulación.

9 ACCESORIOS

9.1 Pasta cerámica

Para evitar una soldadura fría en las uniones atornilladas después de cambiar componentes del quemador.

N.º de referencia: 050120009.

9.2 Set adaptador



Para la conexión de los quemadores BIC,BICA a conexiones NPT/ANSI.

1	Que-	Set	Cone-	Cone-	
	ma- dor	adap- tador	xión de gas	xión de aire	N.º de referencia
	BIC 50	BR 50 NPT	½"-14 NPT	1½"- 11,5 NPT	74922630
	BIC 65	BR 65 NPT	34"-14 NPT	1½"- 11,5 NPT	74922631
	BICA 65*	-	½"-14 NPT	Ø 1,89"	75456281
	BIC 80	BR 80 NPT	¾"-14 NPT	2"-11,5 NPT	74922632
	BIC 100	BR 100 NPT	1"-11,5 NPT	2"-11,5 NPT	74922633
	BIC 125	BR 125 NPT	1½"- 11,5 NPT	Ø 2,94"	74922634
	BIC 140	BR 140 NPT	1½"- 11,5 NPT	Ø 3,57"	74922635

^{*} Para la conexión solo se requiere, en el lado del gas, un adaptador para rosca NPT.

Set adaptador para BICW bajo demanda.

9.3 Conexiones para lanza de encendido integrada

Para lanzas de encendido integradas se necesita el set de toberas BR 65–140 con racor roscado NPT (tamaños 165 y 200 bajo demanda).

Tipo de gas	N.º de referencia
Gas natural	74922638
GLP	74922639

9.4 Sets de juntas para contrapresión

Para contrapresiones de 100 mbar < p < 500 mbar. El "Set de juntas BR XY 500 mbar" incluye una junta de brida de horno, una junta de brida de conexión y una junta del tubo del quemador de material de junta resistente a la presión. Las juntas estándar se sustituyen por las juntas del set de juntas para contrapresión. Los sets de juntas están disponibles bajo demanda.

10 DATOS TÉCNICOS

Presión previa del gas y presión previa del aire siempre en función del uso y del tipo de gas

Presiones de gas y de aire:

ver diagramas de quemadores en www.docuthek.com.

Para presiones de aire >100 mbar (39,4 "CA) (p. ej., contrapresión en el horno) están disponibles juntas especiales bajo demanda.

Curvas de caudal del quemador:

Encontrará una aplicación web para las curvas de caudal del quemador en www.adlatus.org.

Tipos de gas:

gas natural, GLP (en forma de gas), gas de coque, gas ciudad, gas bajo en calorías y biogás; otros gases bajo demanda.

Aire de combustión:

El aire debe estar seco y limpio en todas las condiciones de temperatura y no debe condensar.

Longitudes constructivas:

100 hasta 500 mm (3,9 hasta 19,7 pulgadas) o 50 hasta 450 mm (2 hasta 17,7 pulgadas), escalonamiento de la longitud 100 mm (3,94 pulgadas) (otras longitudes bajo demanda).

Tipo de regulación:

escalonada: Todo/Nada, por modulación: λ constante.

Control de llama:

con electrodo de ionización (UV opcional).

Encendido:

directo, eléctrico, lanza opcional.

Temperatura de almacenamiento: -20 hasta +40 °C (-4 hasta +104 °F).

Cuerpo del quemador:

BIC: GG, BICA: AISi,

BICW: St + aislamiento interior.

Componentes del quemador en su mayoría de acero especial resistente a la corrosión.

Condiciones ambientales:

-20 °C hasta +180 °C (68 °F hasta 356 °F) (fuera del equipo de tratamiento térmico); evitar la formación de agua de condensación; las superficies lacadas se pueden corroer.

Temperatura máxima del horno: 1450 °C (2642 °F).

Temperatura máxima del aire:

BIC: hasta 450 °C (842 °F), BICA: hasta 200 °C (392 °F), BICW: hasta 600 °C (1112 °F).

10.1 Tubo cerámico

Material: SI-1500.

Temperatura máxima del horno: hasta 1450 °C (2642 °F).

Temperatura máxima del aire: hasta 600 °C (1112 °F).

Temperatura máxima del material: hasta 1500 °C (2732 °F).

10.2 Reglamento REACH

afecta solo a BICW.

Información según el Reglamento REACH n.º 1907/2006 artículo 33.

El aislamiento contiene fibras cerámicas refractarias (RCF) / lana de vidrio de silicato de aluminio (ASW). RCF/ASW figuran en la lista de candidatos del Reglamento europeo REACH n.º 1907/2006.

11 LOGÍSTICA

Transporte

Proteger el dispositivo contra efectos externos adversos (golpes, impactos, vibraciones). Temperatura de transporte: ver página 16 (10 Datos técnicos).

Las condiciones ambientales descritas se aplican al transporte.

Comunicar inmediatamente sobre cualquier daño de transporte en el dispositivo o en el embalaje. Comprobar los componentes del suministro.

Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: ver página 16 (10 Datos técnicos).

Las condiciones ambientales descritas se aplican al almacenamiento.

Tiempo de almacenamiento: 6 meses antes del primer uso en el embalaje original. Si el tiempo de almacenamiento es mayor, la duración total de la vida útil se reducirá de forma exactamente proporcional al periodo de tiempo adicional.

12 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Dispositivos con componentes electrónicos:

Directiva RAEE 2012/19/UE - Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Tras el fin de la vida útil del producto (número de maniobras alcanzado), este y su embalaje deben depositarse en un centro de reciclado correspondiente. El dispositivo no puede desecharse con los residuos domésticos normales. No quemar el producto.

Si se desea, el fabricante recogerá los dispositivos usados, en el marco de las disposiciones sobre residuos. en caso de suministro franco domicilio.

13 DECLARACIÓN DE INCORPORA-CIÓN

según 2006/42/CE, Anexo II, n.º 1B El producto BIC/BICA/BICW es una cuasi máquina según el artículo 2g, y está destinado exclusivamente a la incorporación en o para el montaje con otro equipamiento o máquina.

Se aplican y se han cumplido los siguientes requisitos esenciales de seguridad y de salud de acuerdo con el Anexo I de esta Directiva:

Anexo I, artículos 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4., 1.5.2, 1.7.4, 1.5.10.

Se ha elaborado la documentación técnica específica conforme al Anexo VII B, y se transmitirá en forma electrónica a la autoridad nacional competente cuando esta lo solicite.

Se han aplicado las siguientes normas (armonizadas):

- EN 746-2:2010 Equipos de tratamiento térmico industrial; requisitos de seguridad para la combustión y los sistemas de manejo de combustibles
- EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. (ISO 12100:2010)

Se cumplen las siguientes directivas de la UE: RoHS II (2011/65/UE)

La cuasi máquina no se podrá poner en servicio hasta que se haya confirmado que la máquina a la que se ha de incorporar el producto arriba designado cumple las disposiciones de la directiva para máquinas (2006/42/CE).

Elster GmbH

Honeywell

/ Declaration of Incorporation / according to 2006/42/EC, Annex II No. 1B

Einbauerklärung nach 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1B

Folgendes Produkt / The following product:

Description
Typenbezeichnung / Type:

Markenname / Br

/ Branding: kropm schroder

is a partly completed machine—pursuant to Article 2g and is designed exclusively for installation in or assembly with anothe machine or other equipment.

Agreemdung to use of worden eingehalten:
The following essential health and safety requirements in accordance with Annex I of this Directive are applicable and he been fulfilled.

Anhang I, Artikel / Annex I, Article 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.2, 1.7.4,1.5.10

Die speziellen technischen Untertagen gemäß Anhang VII B wurden erstellt und werden der zuständigen nationalen Behörd auf Verlangen in elektronischer Form übermittelt.

The reversant sectional accumentation has been complied in accordance with pair is of Annex VIII and will be sent to the relevant national authorities on request as a digital file.

Falgoride Internacionals Norman sociale arguments. / The Schwing Normanized standards have been agained:

MEA/20210 - Industrial Thermanized Standards Thermanized Standards Internacional Standards Thermanized Standards Internacional I

Folgende EU-Richtlinien werden erfüllt:

/ The following EU directives are fulfilled.

RoHS II (2011/85/EU) RoHS III (2015/963/EU)

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen worden, wenn festgestellt wurde, dass d Maschine, in der das oben bezeichnete Produkt eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie f Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

The party competed machine may only be commissioned once in use been essainated that the machine mid with the product mentioned above is to be incorporated compiles with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

M. Rieken, S. Escher
Coste Konstrukteur / Designer

Elster GenbH

Postfach 28 09

0-46016 Constrück
Szrotheweg 1

0-46604 Lotte (Büren)

Tel. +49 (0)541 12 14-0:
his jateigikonsywel com www.komschroegee.com

M. Rieken, S. Escher sind bevollmächtigt, die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII B zusamme M. Rieken, S. Escher are authorized to compile the relevant technical documentation according to Annex VII B.

14 CERTIFICACIÓN

14.1 Unión Aduanera Euroasiática



Los productos BIC satisfacen las normativas técnicas de la Unión Aduanera Euroasiática.

14.2 RoHS China

Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas (RoHS) en China. Versión escaneada de la tabla de divulgación (Disclosure Table China RoHS2), ver certificados en www.docuthek.com.

PARA MÁS INFORMACIÓN

La gama de productos de Honeywell Thermal Solutions engloba Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschröder y Maxon. Para saber más sobre nuestros productos, visite ThermalSolutions.honeywell.com o póngase en contacto con su técnico de ventas de Honeywell. Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte T +49 541 1214-0 hts.lotte@honeywell.com www.kromschroeder.com

Dirección central de intervención del servicio de asistencia para todo el mundo: T+49 541 1214-365 o -555

hts.service.germany@honeywell.com

Traducción del alemán © 2022 Elster GmbH

