

# Manometer KFM, RFM

Technische Information · D 10 Edition 01.17

- Überdruckfest
- Hohe Anzeigegenauigkeit
- Nullpunktkorrektur



## Inhaltsverzeichnis

Manometer KFM, RFM	1
Inhaltsverzeichnis	2
1 Anwendung	3
1.1 Anwendungsbeispiele	
1.1.1 Gasmangelüberwachung	4
1.1.2 Differenzdrucküberwachung	
1.1.3 Geschlossenstellungskontrolle	
2 Zertifizierung	5
3 Funktion	6
3.1 RFM	6
3.2 KFM	
4 Auswahl	8
4.1 KFM, RFM	8
4.1.1 Auswahltabelle	88
4.1.2 Typenschlüssel	8
5 Projektierungshinweise	9
5.1 Einbauen	9
5.2 Einbaulage	9
5.3 Freiluftanwendungen	9
5.4 Druckstöße	.19
5.5 Nullpunktkorrektur	9
5.6 Sauerstoff und Acetylen	10
5.7 Druckentlastungsöffnung	
5.8 Anzeigegenauigkeit	10
5.8.1 Anzeigefehler	
5.8.2 Genauigkeitsklassen	
6 Zubehör	
6.1 Druckknopfhahn DH	
6.1.1 Technische Daten	
6.2 Manometerabsperrventil MH	
6.3 Manometerdichtung	
o.s ivianonteleralchilang	⊥∠

6.4 Überdruckschutzvorrichtung UDS127 Technische Daten137.1 Baumaße148 Einheiten umrechnen159 Wartungszyklen15Rückmeldung16

= Kapitel läuft weiter

## 1 Anwendung



Kapsel- und Rohrfedermanometer sind mechanische Druckmessgeräte mit federelastischen Messgliedern. Sie dienen zur Anzeige von statischen Gas- und Luftdrücken.

### Kapselfedermanometer KFM

Druckmessgeräte mit Kapselfeder nach EN 837-3 werden für Messungen von geringen Drücken bis maximal 400 mbar eingesetzt. Das zu messende Medium muss trocken und sauber sein


#### Rohrfedermanometer RFM

Druckmessgeräte mit Rohrfeder nach EN 837-1 werden für Messungen im hohen Druckbereich bis 16 bar eingesetzt.

Um das Manometer vor Druckschwankungen zu schützen kann zwischen der Messleitung und dem Manometer ein Druckknopfhahn DH oder ein Manometerabsperrventil MH als Absperrvorrichtung eingebaut werden.

## 1.1 Anwendungsbeispiele

### 1.1.1 Gasmangelüberwachung

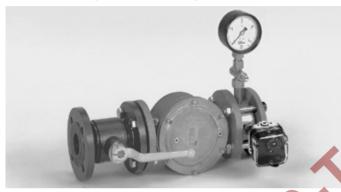


Zur Überwachung des minimalen Gaseingangsdruckes mit Druckknopf DH

## 1.1.2 Differenzdrucküberwachung



Anzeige der Verbrennungsluftversorgung

## 1.1.3 Geschlossenstellungskontrolle

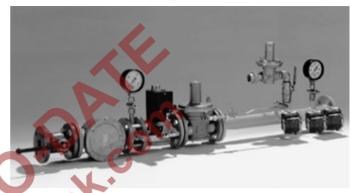

Elektronisches Sicherheitsabsperrventil SAV mit Geschlossenstellungskontrolle nachgeschalteter Geräte

## 2 Zertifizierung

Zertifikate – siehe Docuthek.

Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Artikel 3 und Anhang II, Diagramm 1 fallen Druckmessgeräte mit einem Anzeigebereich ≤ 200 bar unter Artikel 3.3 der Richtlinie und dürfen nicht mit einer CE-Kennzeichnung versehen werden.

### DH: erfüllt die Anforderungen der



- Gasgeräterichtlinie (2009/142/EC)

#### DH, MH: erfüllt die Anforderungen der

- DVGW VP 308:2004

#### **Eurasische Zollunion**



Die Produkte DH, MH 15 und UDS entsprechen den technischen Vorgaben der eurasischen Zollunion.


#### Metrologisches Zertifikat

Die Produkte KFM und RFM besitzen ein metrologisches Zertifikat nach russischem Standard.

Das Produkt KFM besitzt ein metrologisches Zertifikat nach weißrussischem Standard.

### 3 Funktion

#### 3.1 RFM

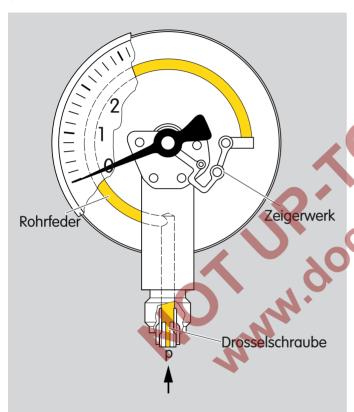


Das Messglied eines Rohrfedermanometers ist ein kreis- oder spiralförmig aufgewickeltes Rohr und wie abgebildet in Form eines C gebogen.

Bei Druckbeaufschlagung versucht die Rohrfeder, ihre Ausgangslage zu erreichen und sich abzuwickeln. Der daraus entstehende Weg, eine Radiusvergrößerung, wirkt sich auf das Zeigerwerk und schließlich in einer ablesbaren Kreisbewegung aus.

Als Dämpfung gegen kurzzeitige Druckstöße kann eine Drosselschraube eingesetzt werden.

Das RFM ist auf Anfrage auch als Chemieausführung mit Gehäuse und Messsystem aus Edelstahl erhältlich.

#### 3.2 KFM

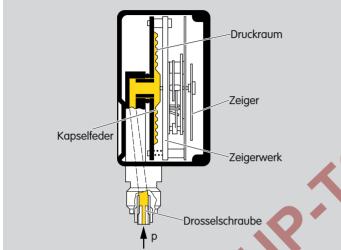

Im Kapselfedermanometer KFM befindet sich ein abgeschlossener Druckraum (Messdose). Als Dämpfung gegen kurzzeitige Druckstöße kann eine Drosselschraube eingesetzt werden. Beim KFM ist die Drosselschraube mit einem Bohrungsdurchmesser = 0,3 mm als Standard eingebaut.

Die Messdose besteht aus einer Membrane, die auf eine Grundplatte aufgelötet ist. Über eine Öffnung wird das zu messende Gas in die Messdose geleitet. Bei Druckbeaufschlagung verformt sich diese nach außen. Die daraus entstehende Hubbewegung wird auf ein Zeigerwerk und damit in eine ablesbare Kreisbewegung übertragen.

Das KFM ist auf Anfrage auch als Chemieausführung mit Gehäuse und Messsystem aus Edelstahl erhältlich.



## 4 Auswahl

### 4.1 KFM, RFM

Der Anzeigebereich sollte so gewählt sein, dass die maximale Belastung 75 % des Skalenwertes bei ruhender Belastung oder 65 % des Skalenwertes bei dynamischer Belastung nicht übersteigt.

#### 4.1.1 Auswahltabelle

	25	2500	0,6	0,6	10	_	TN			60	100	M	250 400
	400	2500	_ 16	- 5	230	R	TN	В	U	63	100	M*	250
KFM		•							0			0	0,6
RFM										•	O	0	1,6
KFM P							•					0	6
RFM P												0	10
● = St	andar	rd, ○ = l	iefer	bar									16
* auf A													0,6
D 4 - 1		:-1									7		1,0 1,6
Bestel													2,5
KFIVI	25RB6	3											4,0
													5,0
									12				10
								N					23
													60   150
													230

## Bestellbeispiel

## 4.1.2 Typenschlüssel

	Code	Beschreibung
	KFM	Kapselfedermanometer
	RFM	Rohrfedermanometer
	Р	T-Programm
		Messbereich KFM:
	20	-20 bis +20 bar
	25	0 bis 25 mbar
	40	0 bis 40 mbar
	60	0 bis 60 mbar
	100	0 bis 100 mbar
	160 250	0 bis 160 mbar
	400	0 bis 250 mbar 0 bis 400 mbar
	2500	0 bis 400 mbar 0 bis 2500 Pa
	2300	Messbereich RFM:
	0,6	0 bis 0.6 bar
	1,6	0 bis 0,0 bar 0 bis 1,6 bar
	4	0 bis 1,0 bar
	6	0 bis 1 but 0 bis 6 bar
	6 10	0 bis 10 bar
	16	0 bis 16 bar
1		Messbereich KFM P:
	0,6	0 bis 0,6 psi
	1,0	0 bis 1,0 psi
	1,6	0 bis 1,6 psi
	2,5	0 bis 2,5 psi
	4,0	0 bis 4,0 psi
	5,0	0 bis 5,0 psi
	4.0	Messbereich RFM P:
	10	0 bis 10 psi 0 bis 23 psi
	23 60	0 bis 23 psi 0 bis 60 psi
	150	0 bis 150 psi
	230	0 bis 230 psi
	R	Anschlusszapfen mit geradem Rohrgewinde
	TN	NPT-Außengewinde
	В	Überdruck
	Ü	Überdruck und Unterdruck
	63	63 mm sichtbarer Skalendurchmesser
	100	100 mm sichtbarer Skalendurchmesser
	М	Chemieausführung

<sup>\*</sup> auf Anfrage

## 5 Projektierungshinweise

Manometer dürfen nur zur Ansicht und nicht als Teil einer Sicherheitseinrichtung zum Schutz gegen Überschreitung zulässiger Grenzen (Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion) eingesetzt werden.

#### 5.1 Einbauen

Wandabstand und Drehradius beachten – mindestens 60 mm (2,4"). Die Druckentlüftungsöffnung darf nicht durch Geräteteile oder Schmutz blockiert sein.

Das Manometer muss erschütterungsfrei und gut ablesbar befestigt werden. Ist der Einbauort des Manometers mechanischen Schwingungen ausgesetzt, ist ein Manometer mit Flüssigkeitsfüllung einzubauen

Zugelassenes Dichtmaterial verwenden

Dichtmaterial und Späne dürfen nicht in das Gehäuse gelangen! Vor jede Anlage einen Filter einbauen.

## 5.2 Einbaulage



## 5.3 Freiluftanwendungen

Beim Einsatz im Außenbereich kann das Ablesen durch Kondensatbildung beinträchtigt werden.

Eine andere Möglichkeit ist der Einsatz eines mit Glyzerin gefüllten Manometers. Bei Manometer mit Flüssigkeitsfüllung ist jedoch zu beachten, dass die Viskosität der Flüssigkeitsfüllung mt sinkender Umgebungstemperatur zunimmt. Dies führt zur Verzögerung der Anzeige.

## 5.4 Druckstöße

Bei kurzzeitigen Druckstößen im Bereich von ms kann das Manometer mit einer Drosselschraube vor Zerstörung geschützt werden. Durch die Drosselschraube wird der Eingangsquerschnitt verringert und dadurch die Druckänderung im Messglied verzögert. Beim KFM ist die Drosselschraube mit einem Bohrungsdurchmesser = 0,3 mm als Standard eingebaut.

Bei längerfristig anstehendem höherem Druck empfehlen wir, die Überdruckschutzvorrichtung UDS vor das Manometer einzubauen, siehe Seite 11 (Zubehör).

### 5.5 Nullpunktkorrektur

Am KFM und RFM Ø 100 ist eine Nullpunktkorrektur möglich.

## 5.6 Sauerstoff und Acetylen

Druckmessgeräte für Sauerstoff und Acetylen müssen als Sicherheitsdruckmessgeräte der Ausführung S2 oder S3 entsprechen. Die vom Gas berührten Manometerteile müssen öl- und fettfrei gehalten werden. Es dürfen nur solche Schmiermittel verwendet werden, die für Sauerstoff bei maximalem Betriebsdruck geeignet sind.

Die Zifferblätter müssen mit dem Wort "oxygen" in englischer Sprache und dem internationalen Symbol für "Öl- und fettfrei" gekennzeichnet werden (Symbol 0248 nach ISO 7000 mit Verbotszeichen).



#### 5.6.1 Sicherheitsausführung

Zeichen	Erklärung
0	Druckmessgerät ohne Druckentlastungsöffnung
S1	Druckmessgerät mit Druckentlastungsöffnung
S2	Sicherheitsdruckmessgerät ohne bruchsichere Trennwand
S3	Sicherheitsdruckmessgerät mit bruchsicherer Trennwand

## 5.7 Druckentlastungsöffnung

Beim RFM befindet sich eine Druckentlastungsöffnung am Gehäuse. Wir empfehlen das Gerät durch Abschneiden des Nippels am Füllstopfen zur Innendruckkompensation zu belüften.

### 5.8 Anzeigegenauigkeit

#### 5.8.1 Anzeigefehler

Auf dem Zifferblatt des Manometers ist eine Fehlergrenze angegeben, die bei einer Umgebungstemperatur von +20 °C gilt. Hiervon abweichende Temperaturen haben einen Einfluss auf die Anzeige des Manometers. Die zugelassene Abweichung darf bei einer Temperaturzunahme von 10 °C ca. +0,4 % des Skalenendwertes betragen. Bei einer Temperaturabnahme von 10 °C ca. -0,4 % des Skalenendwertes.

#### 5.8.2 Genauigkeitsklassen

Die Genauigkeitsklasse gibt die Fehlergrenze für eine positive und negative Abweichung vom Messwert in Prozent an, siehe Seite 13 (Anzeigegenauigkeit).

### 6 Zubehör

## 6.1 Druckknopfhahn DH



Der Druckknopfhahn DH dient als Absperrvorrichtung zwischen der Messleitung und dem Manometer. Das Manometer ist dadurch dauerhaft druckentlastet. Der Druckknopf wird betätigt, um das Manometer mit Druck zu beaufschlagen und den Betriebsdruck anzuzeigen.

#### 6.1.1 Technische Daten

Für Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas (gasförmig) und Luft.

Umgebungstemperatur: 0 bis +70 °C (32 bis 158 °F)

Max. Eingangsdruck p<sub>u</sub>: 4 bar (58 psi).

Anschluss: DH 8R50: Rp 1/4 (NPT 1/4),

DH 15R50: Rp 1/2 (NPT 1/2).

Werkstoff: Messing, vernickelt.

DH 8R50: Bestell-Nr. 03152141, DH 15R50: Bestell-Nr. 03152149, DH 8TN50: Bestell-Nr. 03152142, DH 15TN50: Bestell-Nr. 03152155.

### 6.2 Manometerabsperrventil MH



Das Manometerabsperrventil MH ist bis maximal 100 bar einsetzbar. Für eine Nullpunktkorrektur am Manometer kann über die Sechskantschraube am MH der eingeschlossene Druck zwischen Manometer und Ventil entlüftet werden.

#### 6.2.1 Technische Daten

Für Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas (gasförmig) und Luft. MH..M: Biogas.

Umgebungstemperatur: -10 bis +70 °C (50 bis 158 °F).

Max. Eingangsdruck p<sub>u</sub>: 100 bar (1450 psi).

Anschluss: G 1/2, DIN ISO 228, Teil 1.

Werkstoff:

MH: Messing,

MH..M: Edelstahl 1.457.

MH 15: Bestell-Nr. 03150191.

MH 15M, für aggressive Medien: Bestell-Nr. 03150192.

## 6.3 Manometerdichtung

Zwischen Manometer und Druckknopfhahn DH muss eine Dichtung eingesetzt werden.

Anschluss ¼", CU: Bestell-Nr. 03110617, Anschluss ½", CU: Bestell-Nr. 03110615,

Biogas, Anschluss 1/2", PTFE: Bestell-Nr. 03110711.

## 6.4 Überdruckschutzvorrichtung UDS



Sobald Überdrücke den eingestellten Schließdruck an der UDS überschreiten, schließt die Überdruckschutzvorrichtung UDS und sichert das Manometer vor Zerstörung.

Die UDS ist mit einem Außengewinde G 1/2 ausgeführt.

Werkstoff:

UDS: Messing,

UDS..M: Edelstahl 1.457.

	Einstellbereich
UDS 2,5	0,4 – 2,5 bar (5,8 – 36,3 psi)
UDS 6,0	2 – 6 bar (29 – 87 psi)
UDS 25	5 – 25 bar (72,5 – 363 psi)

UDS 2,5: Bestell-Nr. 03150621,

UDS 2,5: Bestell-Nr. 03150623,

UDS 2,5: Bestell-Nr. 03150625.

Für aggressive Medien:

UDS 2,5M: Bestell-Nr. 03150622,

UDS 6,0M: Bestell-Nr. 03150624,

UDS 25M: Bestell-Nr. 03150626.

Werkseitig ist die UDS auf den Mittelwert des Einstellbereiches justiert.

#### 7 Technische Daten

Gasarten: Erdgas, Flüssiggas (gasförmig) oder saubere Luft; andere Gase auf Anfrage. Das Gas muss unter allen Temperaturbedingungen sauber und trocken sein und darf nicht kondensieren.

Ammoniak und Wasserstoff (bei Chemieausführung): Medienberührte Teile müssen in Edelstahl ausgeführt sein.

Anwendungsbereich nach EN 837-2: Der zu messende Mediendruck darf den Skalenendwert des Manometers nur mit kurzzeitigen Druckstößen übersteigen.

	Belastungsart							
	Ruhe	Wechsel	Kurzzeitig					
KFM, RFM	0,75 x Skalenendwert	0,67 x Skalenendwert	1,3 x Skalenendwert					

Anzeigegenauigkeit

- 3 - 3							
	Klasse	Anzeigefehler (Normaltemperatur + 20 °C)					
KFM	1,6	Je 10 °C Temperaturschwankung ± 0,6 % vom Skalenendwert					
RFM63	1,6	Je 10 °C Temperaturschwankung ± 0,4 % vom Skalenendwert					
RFM100	1,0	Je 10 °C Temperaturschwankung ± 0,4 % vom Skalenendwert					

#### Sicherheitsausführung nach EN 837-2

Medium	Gas (nicht für Sauerstoff und Acetylen)							
Gehäuse	ohne Flüssig	ohne Flüssigkeitsfüllung						
Тур	KFM63, RFM63 KFM100, RFM1							
Anzeigebereich	≤ 25 bar (363 psi)	≤ 25 bar (363 psi)						
Sicherheits- ausführung*	0	S1						

\* 0 = Druckmessgeräte ohne Druckentlastungsöffnung S1 = Druckmessgeräte mit Druckentlastungsöffnung

Medien- und Umgebungstemperatur:

-20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F).

Lagertemperatur: -20 bis +40 °C (-4 bis 104 °F).

Schutzart:

KFM..63, RFM..63: IP 32, KFM..100, RFM..100: IP 54.

Anschluss

	Messinganschluss	EN 837	Schlüsselweite
KFM100	G1⁄2B	Teil 3	SW 22
KFM63	G1/4B	Teil 3	SW 14
RFM100	G 1⁄2B	Teil 1	SW 22
RFM63	G1/4B	Teil 1	SW 14

Gehäuse: Edelstahl.

Gewicht:


KFM..63: 189 g (0,416 lbs),

KFM..100: 474 g (1,04 lbs),

RFM..63: 136 g (0,299 lbs),

RFM..100: 531 q (1,17 lbs).

## 7.1 Baumaße

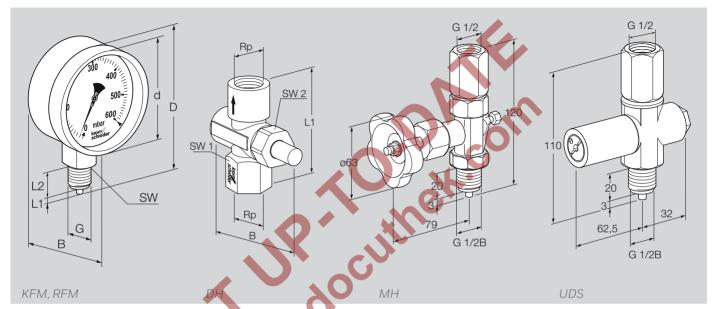

Тур	Anschluss R	d	D	В	L1	L2	SW
KFM63, RFM63	G ¼B	63 mm	86 mm	29,5 mm	2 mm	13 mm	SW 14
KFM P63TN, RFM P63TN	NPT -18	2,5"	3,4"	1,2"	0,08"	0,5"	
KFM100, RFM100	G½B	100 mm	139,5 mm	49 mm	3 mm	20 mm	SW 22
KFM100TN, RFM100TN	NPT-14	3,9"	5,5"	1,9"	0,12"	0,8"	

Тур	Anschluss Rp	В	L	SW1	SW 2
DH 8 DH 8TN	Rp ¼ ¼ NPT	64 mm 2,5"	53,5 mm 2,1"	SW 19	SW 22
DH 15 DH 15TN	Rp ½ ½ NPT	64 mm 2,5"	71,5 mm 2,8"	SW 19	SW 26

## 8 Einheiten umrechnen

siehe www.adlatus.org

## 9 Wartungszyklen

Zu empfehlen ist eine Funktionsprüfung 1 × im Jahr.



## Rückmeldung

Zum Schluss bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diese "Technische Information (TI)" zu beurteilen und uns Ihre Meinung mitzuteilen, damit wir unsere Dokumente weiter verbessern und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

#### Übersichtlichkeit

Information schnell gefunden

Lange gesucht

Information nicht gefunden

Was fehlt?

Keine Aussage

### Verwendung

Produkt kennenlernen

Produktauswahl

Projektierung

Informationen nachschlagen

### Bemerkung

#### Verständlichkeit

Verständlich

**Navigation** 

Zu kompliziert

Keine Aussage

Ich finde mich zurecht

Keine Aussage

Ich habe mich "verlaufen"

#### Umfang

Zu wenia

Ausreichend

Zu umfangreich

Keine Aussage

## Mein Tätigkeitsbereich

Technischer Bereich

Kaufmännischer Bereich

Keine Aussage

## Kontakt

Elster GmbH Postfach 2809 · 49018 Osnabrück Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren) Deutschland

Tel +49 541 1214-0 Fax +49 541 1214-370 hts.lotte@honeywell.com

www.kromschroeder.de

Die aktuellen Adressen unserer internationalen Vertretungen finden Sie im Internet: www.kromschroeder.de/Weltweit.20.0.html

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen vorbehalten Copyright © 2017 Elster GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Honeywell

