

Presostatos para aire DL..H, DL..N

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Cert. Version 11.17 · Edition 05.22 · ES ·



INDICE

1 Seguridad	1
2 Comprobar el uso	2
3 Montaje	2
4 Cableado	4
5 Ajuste	4
6 Prueba de funcionamiento	5
7 Accesorios	5
8 Datos técnicos	6
9 Vida útil	7
10 Certificación	7
11 Logística	8
12 Eliminación de residuos	8

1 SEGURIDAD

1.1 Leer y guardar



Leer detenidamente las instrucciones antes del montaje y de la puesta en funcionamiento. Después del montaje dar las instrucciones al explotador. Este dispositivo debe ser instalado y puesto en servicio observando las normativas y disposiciones en vigor. Las instrucciones están también disponibles en www.docuthek.com.

1.2 Explicación de símbolos

1, 2, 3, a, b, c = Acción

→ = Indicación

1.3 Responsabilidad

No asumimos ninguna responsabilidad de los daños causados por la inobservancia de las instrucciones o por el uso no conforme.

1.4 Indicaciones de seguridad

Las informaciones importantes para la seguridad son indicadas en las instrucciones como se muestra a continuación:

⚠ PELIGRO

Advierte de peligro de muerte.

⚠ AVISO

Advierte de posible peligro de muerte o de lesión.

⚠ PRECAUCIÓN

Advierte de posibles daños materiales.

Solo un especialista en gas puede llevar a cabo todos los trabajos. Los trabajos eléctricos solo los puede realizar un especialista en electricidad.

1.5 Modificación, piezas de repuesto

Está prohibida cualquier modificación técnica. Usar solamente las piezas de repuesto originales.

2 COMPROBAR EL USO

DL..H, DL..N

Para controlar el exceso o el defecto de la presión de aire o de gases producto de la combustión.

DG..H conmuta y bloquea por exceso de presión, DG..N conmuta y bloquea por defecto de presión.


El bloqueo se suelta con el rearme manual.

Su función solo se garantiza dentro de los límites indicados, ver página 6 (8 Datos técnicos). Cualquier uso distinto se considera no conforme.

2.1 Código tipo


DL	Presostato para aire
10	Rango de ajuste 1,0–10 mbar
50	Rango de ajuste 2,5–50 mbar
150	Rango de ajuste 30–150 mbar
A	Conexión Rp 1/4, conexión tubo flexible, rueda ajuste manual
K	Conexión para tubo flexible, rueda de ajuste manual
H	Conmuta y bloquea por exceso de presión
N	Conmuta y bloquea por defecto de presión
G	Con contactos de oro
-3	Conexión el. con bornes roscados, IP 54
-4	Conexión el. con bornes roscados, IP 65
-5	Conexión el. con conector de 4 polos, sin base de conector, IP 54
-6	Conexión el. con conector de 4 polos, con base de conector, IP 54
-9	Conexión el. con conector de 4 polos, con base de conector, IP 65
K2	LED de control rojo/verde para 24 V cc/ca
T	Lámpara de control azul para 230 V ca
T2	LED de control rojo/verde para 110 hasta 230 V ca
N	Lámpara de control azul para 120 V ca
1	Con 1 pulsador de prueba
2	Con 2 pulsadores de prueba
A	Ajuste exterior

2.2 Denominación de las partes

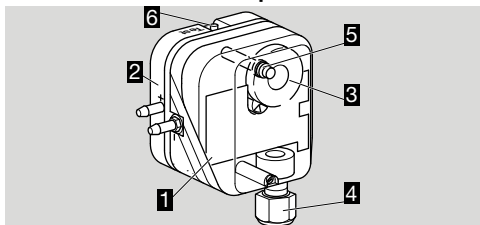

- 1 Parte superior del cuerpo con tapa
- 2 Parte inferior del cuerpo
- 3 Rueda de ajuste manual
- 4 Pasacables M16
- 5 Rearme manual
- 6 Pulsador de prueba (DL..A)

2.3 Placa de características

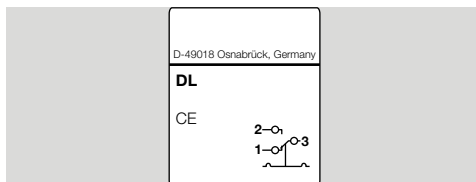

Presión de entrada máx. = presión de resistencia, tensión de la red, temperatura ambiente, grado de protección: ver placa de características.

3 MONTAJE

⚠ PRECAUCIÓN

Para que el dispositivo no se dañe durante el montaje y el funcionamiento, tenga en cuenta lo siguiente:

- La caída del dispositivo puede provocar daños permanentes al dispositivo. En este caso, sustituir el dispositivo completo y los módulos correspondientes antes de su uso.
- Observar la temperatura ambiente máx., ver página 6 (8 Datos técnicos).
- Los vapores que contienen silicona pueden perturbar el establecimiento de contacto. En caso de emplear tubos flexibles de silicona, utilizar tubos flexibles de silicona suficientemente atemperados.
- No debe penetrar agua de condensación en el dispositivo. A ser posible, observar montaje de tuberías ascendente. En caso contrario existe peligro de formación de hielo a temperaturas bajo cero, desplazamiento del punto de actuación o corrosión en el dispositivo, lo cual puede tener como consecuencia un fallo de funcionamiento.
- Las concentraciones de ozono superiores a 200 µg/m³ aceleran el envejecimiento de los materiales elastómeros y reducen la vida útil. En caso de instalación exterior, techar el presostato y protegerlo del sol directo (también la versión con IP 65).
- Evitar las fuerzas impulsivas importantes en el dispositivo.
- En caso de variaciones fuertes de las presiones, instalar una estrangulación previa.

→ Prestar atención a que haya suficiente espacio libre para el montaje.

→ Asegurar la vista libre sobre la rueda de ajuste manual.

3.1 Posición de montaje


Posición de montaje vertical, horizontal o, en algunos casos, cabeza abajo, preferentemente con la membrana en posición vertical. En posición de montaje vertical el punto de actuación p_S corresponde al valor de la escala SK en la rueda de ajuste manual. En otras posiciones de montaje se modifica el punto de actuación p_S y ya no corresponde al valor de la escala SK ajustado. Se debe comprobar el punto de actuación p_S .

$p_S = SK$	SK + 0,18 mbar [+ 0,071 "WC]	SK - 0,18 mbar [- 0,071 "WC]
DL 10 - 150AH, ..AN, ..KH, ..KN		

3.2 Montar el presostato

Las siguientes especificaciones de los tornillos se aplican cuando se utiliza una chapa de montaje (grosor de 1 mm) y tornillos autorroscantes para plástico:


	Ø/Profundidad del orificio	Ø/Longitud de tornillos
DL..A..	Ø 2,7 x 8 mm	Ø 3,5 x 8 mm
DL..A..	Ø 3,5 x 8 mm	Ø 4 x 8 mm
DL 5-150K	Ø 3 x 16 mm	Ø 3,5 x 16 mm

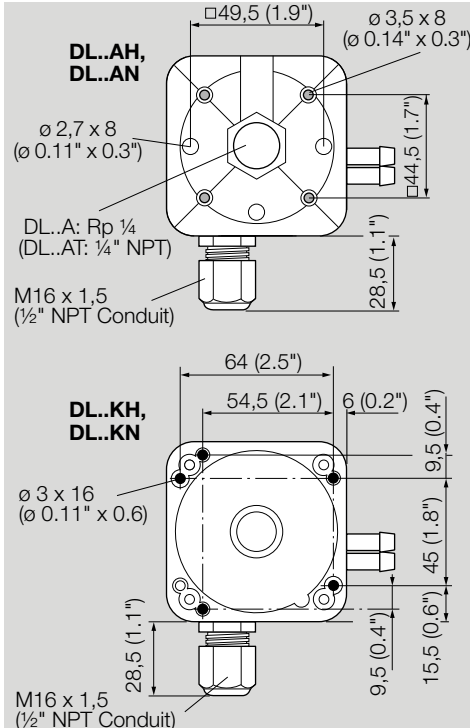

3.3 Conectar la presión

→ DL..A: en el suministro, la conexión 2 está cerrada mediante un capuchón de caucho.

DL..A

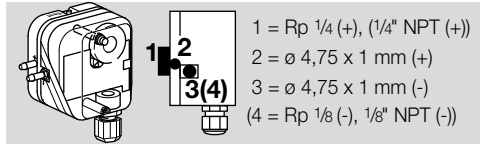


- 1 = Rp 1/4 (+), (1/4" NPT (+))
- 2 = Ø 4,75 x 1 mm (+)
- 3 = Ø 4,75 x 1 mm (-)
- (4 = Rp 1/8 (-), 1/8" NPT (-))

→ Sobrepresión, conexión 1 o 2.

→ Depresión, conexión 3; después de desenroscar la conexión 3, también la conexión 4.

DL..K

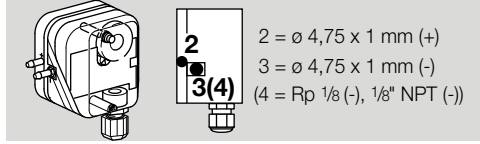


- 2 = Ø 4,75 x 1 mm (+)
- 3 = Ø 4,75 x 1 mm (-)
- (4 = Rp 1/8 (-), 1/8" NPT (-))

→ Sobrepresión, conexión 2.

→ Depresión, conexión 3; después de desenroscar la conexión 3, también la conexión 4.

Medición de sobrepresión




→ 1 o 2 = conexión para sobrepresión (+).

→ Se usar la conexión 2, sellar la conexión 1.

→ 3 o 4 = se mantiene abierta para la ventilación de la cámara superior de la membrana.


Medición de depresión



→ 3 o 4 = conexión para depresión (-).

→ 1 o 2 = se mantiene abierta para la ventilación de la cámara superior de la membrana.

Medición de presión diferencial

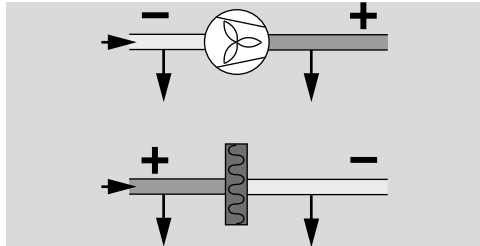

→ 1 o 2 = conexión para la sobrepresión mayor o depresión menor (+).

→ 3 o 4 = conexión para la sobrepresión menor o depresión mayor (-).

Terminar el montaje

→ Sellar las conexiones no utilizadas.

4 CABLEADO

El presostato DL..H, DL..N es aplicable en las atmósferas potencialmente explosivas de las zonas 1 (21) y 2 (22), si se ha preconnectado en el área seguro un amplificador seccionador como equipo con seguridad intrínseca para zonas potencialmente explosivas conforme a EN 60079-11 (VDE 0170-7):2012.

DL..H, DL..N como "material eléctrico sencillo" conforme a EN 60079-11:2012 corresponde a la clase de temperatura T6, grupo II. La inductividad/capacidad interna es de $L_i = 0,2 \mu\text{H}$ / $C_i = 8 \text{ pF}$.


→ Cuando el presostato se conecta a una tensión $> 24 \text{ V}$ ($> 30 \text{ V}$) y una corriente $> 0,1 \text{ A}$ con $\cos \varphi = 1$ o $> 0,05 \text{ A}$ con $\cos \varphi = 0,6$, se quema la capa dorada en los contactos. Después solo podrá funcionar con esta tensión o una superior.

⚠ PRECAUCIÓN


– Para que el DL..H, DL..N no sufra daños durante el funcionamiento, tenga en cuenta la potencia de ruptura, ver página 6 (8 Datos técnicos).

Con potencias de ruptura pequeñas, como p. ej. 8 mA con 24 V, y aire que contenga aceite o silicona, se recomienda utilizar un circuito RC (22 Ω , 1 μF).

$C = 1 \mu\text{F}$ $R = 22 \Omega$



1 Desconectar y dejar sin tensión la instalación.

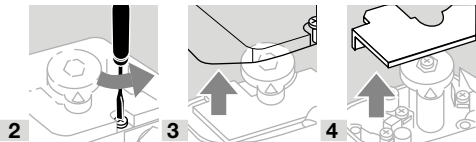


5 M16 x 1,5:
 $\varnothing 4-10 \text{ mm}$

6 Cablear según el esquema de conexiones.

7 Apretar el pasacables M16 (Conduit 1/2" NPT).

→ Los contactos 3 y 2 cierran con el aumento de presión. Los contactos 1 y 3 cierran con el descenso de presión. En el contacto de cierre se suprime el contacto NC.

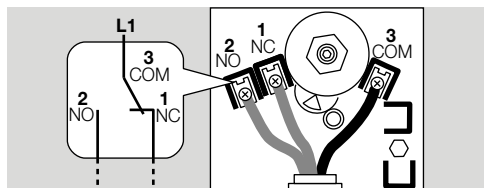

5 AJUSTE


→ El punto de actuación se puede ajustar a través de la rueda de ajuste manual.

1 Desconectar y dejar sin tensión la instalación.

2 Desatornillar la tapa del cuerpo.


→ Una vez que el ajuste haya finalizado correctamente, volver a colocar la tapa del cuerpo. Tener en cuenta los pares de apriete, ver página 6 (8 Datos técnicos).

3 Conectar ohmímetro.

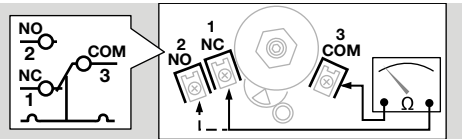

4 Ajustar el punto de actuación por medio de la rueda de ajuste manual.

5 Conectar manómetro.

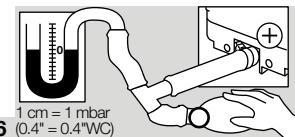

6 1 cm = 1 mbar
(0.4" = 0.4" WC)

7 Crear presión. Observar el punto de actuación en el ohmímetro y el manómetro.

8 En caso de que el DL..H, DL..N no se active en el punto de actuación deseado, corregir el rango de ajuste en la rueda de ajuste manual. Descargar presión y repetir el proceso.

5.1 Rango de ajuste

Tipo	Rango de ajuste ¹⁾ [mbar]	Presión de entrada máx. ²⁾ [mbar]	Presión de desbloqueo ³⁾ [mbar]
DL 10..H, DL 10..N	1–10	300	0,4–1
DL 50..H, DL 50..N	2,5–50	300	1–2
DL 150..H, DL 150..N	30–150	300	2–5

Tipo	Rango de ajuste ¹⁾ ["CA]	Presión de entrada máx. ²⁾ ["CA]	Presión de desbloqueo ³⁾ ["CA]
DL 10..H, DL 10..N	0,4–4	117	0,16–0,4
DL 50..H, DL 50..N	1–20	117	0,4–0,8
DL 150..H, DL 150..N	12–60	117	0,8–2

1) Tolerancia de ajuste = $\pm 15 \%$ del valor de la escala.

2) Presión de entrada máx. = presión de resistencia.

3) Diferencia entre presión de actuación y posible desbloqueo.


Desplazamiento del punto de actuación en comprobación según EN 1854 Presostatos para aire: $\pm 15 \%$.

6 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


Se recomienda un ensayo del funcionamiento una vez al año.

DL..A

- 1 Durante el funcionamiento, presionar el pulsador de prueba – el presostato conecta.

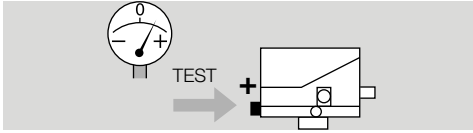


- 2 En el caso de presión diferencial, presionar ambos pulsadores simultáneamente.

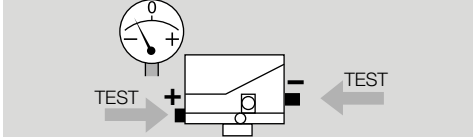

7 ACCESORIOS

7.1 Estrangulación previa

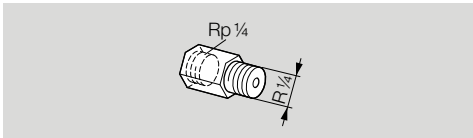


Para presostatos certificados CE.

En caso de fuertes variaciones de la presión recomendamos utilizar una estrangulación previa (no está libre de metales no férricos).

Ø del orificio de 0,2 mm, n.º de referencia: 75456321

Ø del orificio de 0,3 mm, n.º de referencia: 75441317


7.2 Escuadra de sujeción en Z

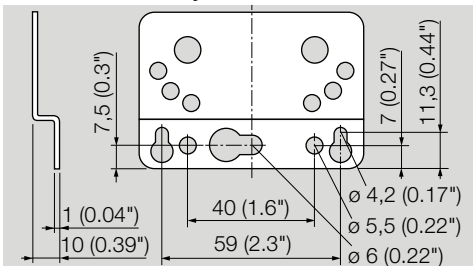

Para DL..K: n.º de referencia 74916158.


Para DL..A: n.º de referencia 74913661.

7.3 Set de fijación con tornillos, forma de U

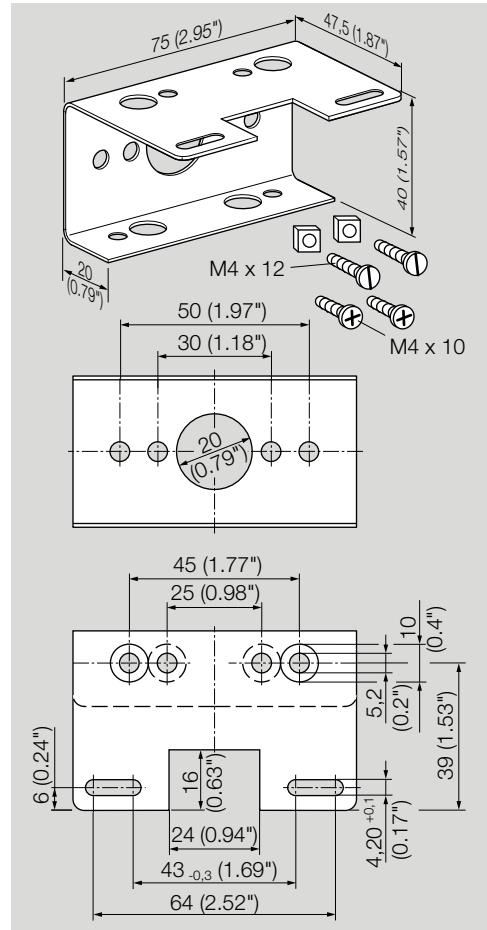

N.º de referencia: 74915387

7.4 Set de conector normalizado

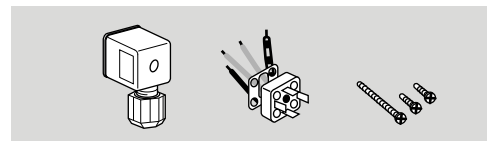

Para DL..A, DL..K: n.º de referencia 74916159.

7.5 Lámpara de control roja/azul

Lámpara de control roja





110/120 V ca, I = 1,2 mA, n.º de referencia: 74920430.

230 V ca, I = 0,6 mA, n.º de referencia: 74920429.

Lámpara de control azul

110/120 V ca, I = 1,2 mA, n.º de referencia: 74916121.





230 V ca, I = 0,6 mA, n.º de referencia: 74916122.

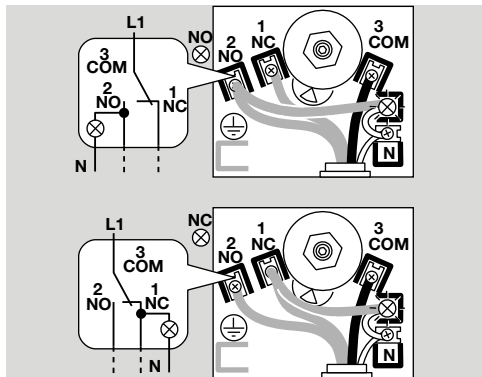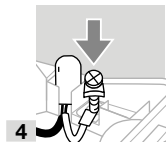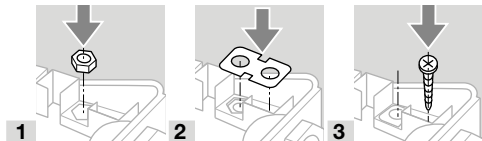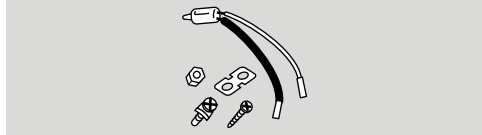

7.6 LED rojo/verde para 24 V cc/ca o para 110–230 V ca


24 V cc, I = 16 mA; 24 V ca, I = 8 mA, n.º de referencia: 74921089.

110 V ca hasta 230 V ca, n.º de referencia: 74923275.

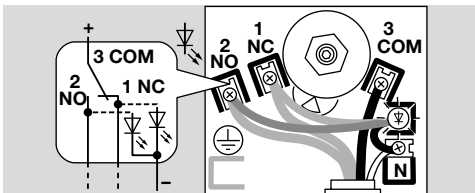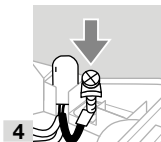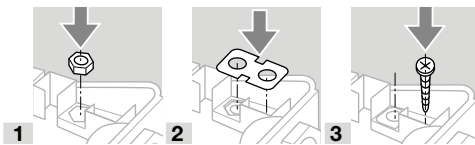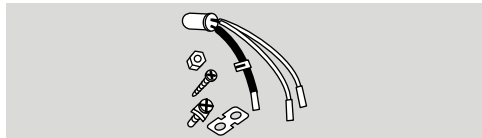

7.7 Set de tubo flexible

Solo para el funcionamiento con aire.

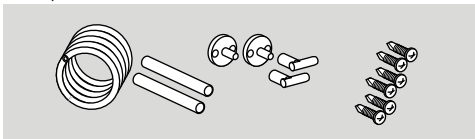

Tubo flexible de PVC de 2 m, 2 bridas de conexión de canal con tornillos, 2 prolongaciones de 90 mm, 2 conexiones acodadas.

N.º de referencia: 74919272.

8 DATOS TÉCNICOS

8.1 Condiciones ambientales

Grado de protección según IEC 60529: IP 54, IP 65. Temperatura ambiente permisible en funcionamiento:

-15 hasta +60 °C (5 hasta 140 °F).

Temperatura de almacenamiento y transporte:

-20 hasta +40 °C (-4 hasta +104 °F).

Microinterruptor según EN 61058-1.

Tipos de gas: aire o gases producto de la combustión, pero no gases combustibles o agresivos.

No está permitida la congelación, condensación o vaho en el dispositivo.

Clase de protección II según VDE 0106-1.

El dispositivo no es apto para la limpieza con un limpiador de alta presión y/o productos de limpieza.

8.1.1 Presostatos con membrana de NBR

Una utilización continua en la gama superior de temperaturas ambiente acelera el envejecimiento de los materiales elastómeros y reduce la vida útil (póngase en contacto con el fabricante).

El funcionamiento continuo con gases con más de 0,1 % vol. H₂S o las concentraciones de ozono superiores a 200 µg/m³ aceleran el envejecimiento de los materiales elastómeros y reducen la vida útil.

8.2 Datos mecánicos

Temperatura del fluido = temperatura ambiente.
Presión de entrada máx. $p_{m\acute{a}x.}$ = presión de resistencia, diferencia de conmutación, ver página 4 (5 Ajuste).

Presostato de membrana, NBR exento de silicona.
Cuerpo: plástico PBT reforzado con fibra de vidrio y de reducida ventilación.

Peso: DL..A: 200 g (7,1 oz), DL..K: 190 g (6,7 oz)

Par de apriete recomendado:

Componente	Par de apriete [Ncm]
Tornillos de la tapa	65
Racor roscado para cables M16 x 1,5	50
Tornillos combinados de fijación	80
Parte superior del cuerpo conexión Rp 1/8	250
Parte inferior del cuerpo conexión Rp 1/4 (1/4" NPT)	600

8.3 Datos eléctricos

Entrada de cable: M16 x 1,5 (Conduit 1/2" NPT), rango de apriete de $\varnothing 4$ a $\varnothing 10$ mm.

Tipo de conexión: bornes roscados,

\varnothing de conductor: 0,5 hasta 1,8 mm (AWG 24 hasta AWG 13).

8.3.1 Potencia de ruptura

	U	I ($\cos \varphi = 1$)	I ($\cos \varphi = 0,6$)
DL	24–250 V ca	0,05–5 A	0,05–1 A
DL..G	5–250 V ca	0,01–5 A	0,01–1 A
DL..G	5–48 V cc	0,01–1 A	0,01–1 A
DL..T	30–240 V ca	5 A	0,5 A
DL..TG	< 30 V ca/ cc	0,1 A	0,05 A

Distancia entre contactos < 3 mm (μ).

Cuando el presostato se conecta a una tensión > 24 V (> 30 V) y una corriente > 0,1 A con $\cos \varphi = 1$ o > 0,05 A con $\cos \varphi = 0,6$, se quema la capa dorada en los contactos. Después solo podrá funcionar con esta tensión o una superior.

9 VIDA ÚTIL

Esta indicación de la vida útil se basa en un uso del producto según estas instrucciones de utilización. Una vez alcanzado el término de la vida útil, se deben cambiar los productos relevantes para la seguridad. Vida útil (referida a la fecha de fabricación) según EN 13611, EN 1854 para DL..H, DL..N: 10 Jahre años. Encontrará más información en las normas de regulación válidas y en el portal de Internet de afecor (www.afecor.org).

Esta forma de proceder es válida para instalaciones de calefacción. Para los equipos de tratamiento térmico observar las normas locales.

10 CERTIFICACIÓN

Declaración de conformidad



Nosotros, el fabricante, declaramos que los productos DL..H, DL..N con el n.º ID de producto CE-0085AP0466 cumplen con todos los requisitos de las directivas y normas indicadas.

Directivas:

- 2014/35/EU – LVD
- 2014/30/EU – EMC
- 2011/65/EU – RoHS II
- 2015/863/EU – RoHS III

Reglamento:

- (EU) 2016/426 – GAR

Normas:

- EN 1854:2010

El producto correspondiente coincide con el modelo constructivo ensayado.

La fabricación está sometida al procedimiento de control según el reglamento (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3.

Elster GmbH

Versión escaneada de la declaración de conformidad (D, GB) – ver www.docuthek.com

10.1 Aprobación UL

EE. UU. y Canadá



Underwriters Laboratories – UL 353 “Limit Controls” (Controles de límite).

10.2 Unión Aduanera Euroasiática



Los productos DL..H, DL..N satisfacen las normativas técnicas de la Unión Aduanera Euroasiática.

10.3 Certificación UKCA



Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
BS EN 1854:2010

10.4 Reglamento REACH

El dispositivo contiene sustancias altamente preocupantes que figuran en la lista de candidatos del Reglamento europeo REACH n.º 1907/2006. Ver Reach list HTS en www.docuthek.com.

10.5 RoHS China

Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas (RoHS) en China. Versión escaneada de la tabla de divulgación (Disclosure Table China RoHS2), ver certificados en www.docuthek.com.

12 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Dispositivos con componentes electrónicos:

Directiva RAEE 2012/19/UE – Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



Tras el fin de la vida útil del producto (número de maniobras alcanzado), este y su embalaje deben depositarse en un centro de reciclado correspondiente. El dispositivo no puede desecharse con los residuos domésticos normales. No quemar el producto. Si se desea, el fabricante recogerá los dispositivos usados, en el marco de las disposiciones sobre residuos, en caso de suministro franco domicilio.

11 LOGÍSTICA

Transporte

Proteger el dispositivo contra efectos externos adversos (golpes, impactos, vibraciones).

Temperatura de transporte: ver página 6 (8 Datos técnicos).

Las condiciones ambientales descritas se aplican al transporte.

Comunicar inmediatamente sobre cualquier daño de transporte en el dispositivo o en el embalaje.

Comprobar los componentes del suministro.

Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: ver página 6 (8 Datos técnicos).

Las condiciones ambientales descritas se aplican al almacenamiento.

Tiempo de almacenamiento: 6 meses antes del primer uso en el embalaje original. Si el tiempo de almacenamiento es mayor, la duración total de la vida útil se reducirá de forma exactamente proporcional al periodo de tiempo adicional.

PARA MÁS INFORMACIÓN

La gama de productos de Honeywell Thermal Solutions engloba Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschroder y Maxon. Para saber más sobre nuestros productos, visite ThermalSolutions.honeywell.com o póngase en contacto con su técnico de ventas de Honeywell.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte
T +49 541 1214-365 o -555
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Dirección central de intervención del servicio de asistencia para todo el mundo:
T +49 541 1214-365 o -555
hts.service.germany@honeywell.com

Traducción del alemán
© 2022 Elster GmbH

Honeywell
kromschroder